


<b>Catálogo Nacional Monumentos Históricos</b>	
<b>Estado</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipio</b>	CHERA
<b>Inmueble</b>	Ntra. Sra. de los Ángeles
<b>Dirección</b>	
<b>Ubicación</b>	Sala de campanas
<b>Nombre</b>	<b>San José (3)</b>
<b>Medidas</b>	Diámetro 74 cm   Borde 7 cm   Altura 60 cm   Peso aproximado 235 kg
<b>Autor campana</b>	ROSES, JAIME
<b>Año fundición</b>	1890
	
<b>Inscripciones, decoraciones</b>	Las asas de la campana son postizas por la rotura de las originales, posiblemente de forma accidental o bien porque la campana fue lanzada desde lo alto de la torre en 1936. En el tercio lleva dos grupos de dos cordones y entre ellos esta inscripción breve con la advocación de la campana y año de fundición: "SA??JOSE?A?O?1890". A continuación, en el medio lleva una cruz de calvario y una custodia que sostiene un ángel. Por último, en el medio pie lleva cuatro cordones y en el pie dos más. Elementos como los triángulos decorados, la tipología de la letra, la cruz o la custodia remiten a las campanas fundidas por Jaime Roses, fundidor al cual se puede atribuir la campana.
<b>Toques actuales</b>	Repique y volteo automático.
<b>Conservación</b>	El estado de conservación de la campana es regular y presenta una grieta en la parte interior, donde percute el badajo. Está instalada en uno de los vanos de la sala de las campanas con yugo de hierro de la fundición Manclús y mecanizada con motor de volteo continuo y electromazo. El badajo está atado y reforzado con cable de seguridad.
<b>Protección</b>	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.

<b>Propuestas</b>	La instalación de la campana con yugo de hierro y obsoleta mecanización hacen necesaria su restauración. El yugo de hierro actual se debe de cambiar por otro de madera de perfil tradicional local. Por otro lado, el motor se debería de sustituir por otro de impulsos, que facilite el toque manual y reproduzca los toques tradicionales. Además, es necesario evitar la refundición de la pieza por su antigüedad, por lo que debe de ser soldada.
<b>Autores del registro</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Fecha del registro</b>	31-01-2021

Información completa: [San José \(3\) Ntra. Sra. de los Ángeles - CHERA](#)