

Catálogo Nacional Monumentos Históricos	
Estado	ANDALUCÍA
Municipio	JAÉN
Inmueble	Catedral de la Asunción de la Virgen
Dirección	
Ubicación	sala primera de campanas
Nombre	San Pedro (2)
Medidas	Diámetro 88 cm Borde 9 cm Altura 75 cm Peso aproximado 395 kg
Autor campana	VILLANUEVA SÁENZ, FERNANDO
Año fundición	1941
	
Inscripciones, decoraciones	<p>La campana tiene una sencilla frase en español en la parte superior. Dice "SAN PEDRO AÑO 1941".</p> <p>En el medio hay, a la parte de afuera, una imagen de María Auxiliadora, con el Niño en brazos, con el texto "MARIA AUXILIADORA". A la derecha está la marca de fábrica en monotipo "FERNANDO VILLANUEVA SAENZ / FUNDIDOR DE CAMPANAS / VILLANUEVA DE LA SERENA / (BADAJOZ)". A la parte interior hay un crucifijo y a la izquierda está el sello capitular, donde dice "SANCTA ECCLESIA CATHEDRALIS GIENNENSIS" (SANTA IGLESIA CATEDRAL JIENENSE) en torno a dos palabras imbricadas "AC" cuyo significado se nos escapa.</p>
Toques actuales	Volteo y repique con motor y electromazo respectivamente - Posibilidad de toque manual.

Conservación	<p>La actuación reciente ha sido poco afortunada por diversos motivos:</p> <p>La campana está mal orientada, poniendo la cruz hacia adentro</p> <p>Las asas no están nada embutidas, lo que aumenta la inestabilidad de la campana sobre el brazo, sobre todo en movimiento, y exige mucho más contrapeso. Quizás ésta sea la causa que la campana quede mal centrada y por tanto algo torcida.</p> <p>La palanca de volteo no sigue el modelo de la campana que conserva la instalación tradicional, que tiene dicha barra mucho menos curvada, más corta y puesta en el centro del brazo, de manera que se puede arrollar mejor la cuerda.</p> <p>El badajo, de caña de material plástico, ha sido dotado de cables de seguridad, que en caso improbable de rotura no impedirían que la bola golpeará de cualquier manera. Por el contrario, estos cables, sueltos, están dañando la estabilidad de la citada caña plástica.</p> <p>Los herrajes son excesivamente largos y casi tropiezan con el antepecho de la ventana.</p> <p>Mientras que los herrajes han sido correctamente protegidos con pintura oscura, la rueda de volteo está pintada con un rojo de protección y los soportes del motor y del electromazo de gris, lo que supone una innecesaria gama de colores.</p> <p>La campana ha sido dotada de ejes retráctiles, y se han cegado los antiguos canales en el muro de la torre, para llevarla al sitio. El cubrimiento de los canales parece innecesario, mientras que los ejes retráctiles, fijados con un punto de soldadura, parecen inseguros, más aún por este calentamiento innecesario que debió afectar a su estabilidad.</p> <p>El electromazo pega bajo.</p>
Protección	Protección genérica al encontrarse en un BIC declarado.
Propuestas	<p>La campana debe ser repuesta a su posición simbólica original (la cruz hacia afuera). Debe aprovecharse para embutirla más en el brazo y asegurar su fijación a la madera.</p> <p>Vistos los problemas de conservación debidos a las aves, sería conveniente retranquear los soportes de manera que la campana pueda balancear, e incluso voltear, sin tocar una rejilla de acero inoxidable y transparente tanto a los sonidos como a la visión, que se instalaría en todos los vanos de la sala.</p>
Autores del registro	ÁLVARO MUÑOZ, Mari Carmen; LLOP i BAYO, Francesc
Fecha del registro	08-08-2005

Información completa: [San Pedro \(2\) Catedral de la Asunción de la Virgen - JAÉN](#)